


Schaltleistung	Pouvoir de coupure	Electrical ratings
CA	250 V 5 (1) A	CC 220 V 0,15 A ohm. L/R = 10 ms
AC		DC 110 V 0,35 A ohm. 0,15 A ind.
~		48 V 1,0 A ohm. 0,55 A ind.
		24 V 2,0 A ohm. 2,0 A ind.

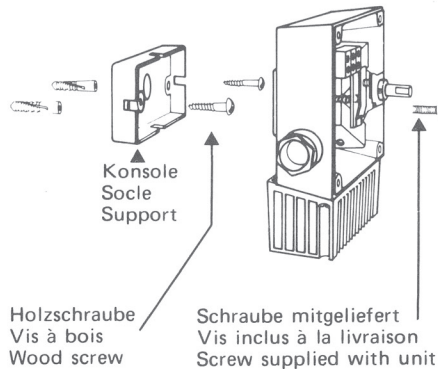

Fixer le socle avec deux vis (recommandé: vis à bois 4 x 25), ensuite enlevez le couvercle du thermostat et vissez celui-ci à l'aide de la vis sur le socle.
Le placement du thermostat est à choisir de façon que la sonde est bien soumise à la circulation d'air.

Einstellung und Justierung

Die Skala ist gemäß Bestellangabe einer der vier Stufen zugeordnet (und im Thermostaten auf einem eingeklebten Zettel angegeben). Stimmen Ist- und Sollwert (anlagespezifisch) nicht überein, kann nachjustiert werden:

Abnehmen des Regulierknopfes

Typen 589 ... **a**

Nachjustieren

Typen 589 ... **b**



Nachjustieren

Typen 588 ... **c**

Änderung der Stufenabstände

Typen 588 ... **d**
589 ... **d**

Die vom Werk fest eingestellten Stufenabstände sind wenn möglich nicht zu verändern. Falls dennoch eine Änderung derselben nötig wird, soll die Temperaturdifferenz der ersten und vierten Stufe 6 K nicht überschreiten. Drehen der Madenschraube über dem Schalterstößel im Uhrzeigersinn ergibt eine Verschiebung des Schaltpunktes nach oben.

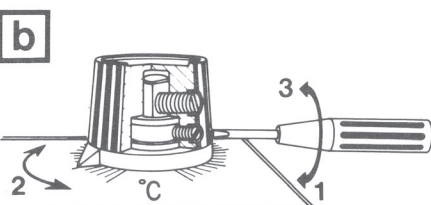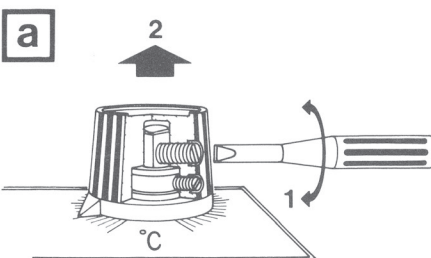

Ajustage

L'échelle et l'écart de température entre les systèmes sont ajustés à l'usine selon les spécifications de la confirmation de commande. Il est cependant possible de régler la valeur nominale de l'échelle:

Enlever le bouton de réglage

Typen 589 ... **a**

Réajustage

Typen 589 ... **b**

Réajustage


Typen 588 ... **c**

Les écarts de température entre les systèmes peuvent être variés avec un tournevis

Typen 588 ... **d**
589 ... **d**

Tourner dans le sens des aiguilles de montre, température de réponse augmente. Tourner dans le sens inverse des aiguilles de montre, température de réponse baisse.

En chargeant les écarts il faut observer les limites d'écart de température maximales indiquées dans les listes. L'écart entre le système avec la température la plus basse et le système avec la température la plus haute ne doit pas dépasser 6 K.

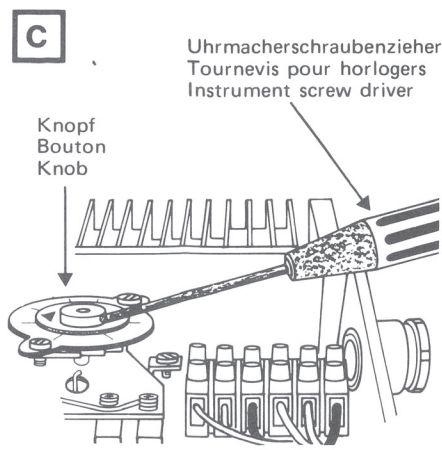

Montage

Thermostat im Gebiet der grössten Luftzirkulation montieren.

Montage

Sur n'importe quel surface lisse a l'aide du socle.

Mounting Instructions

The mounting can be accomplished on any flat wall with the supplied support

First fix the support with 2 screws (recommended wood screw 4 x 25), then the thermostat is screwed with the screw which is supplied with the apparatus on the support.

The thermostat has to be placed where the probe is fully exposed to the circulation air.

Setting

The scale and the temperature intervals are set in the factory, see specification in the confirmation of order. Although there is a possibility of adjusting nominal value of the scale:

Pull off the knob

Typen 589 ... **a**

Adjustment

Typen 589 ... **b**

Adjustment

Typen 588 .. **c**

The temperature intervals can be adjusted with an screw-driver

Typen 588 ... **d**
589 ... **d**

Please observe the limits of intervals. From the system with the highest temperature setting to the system with the lowest temperature setting the interval may not be greater than 6 K.

By turning clockwise temperature increases

By turning anti-clockwise temperature decreases

